


사용 전에 반드시 본 설명서를 잘 읽고 사용자가 항상 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

**각 부분의 명칭**

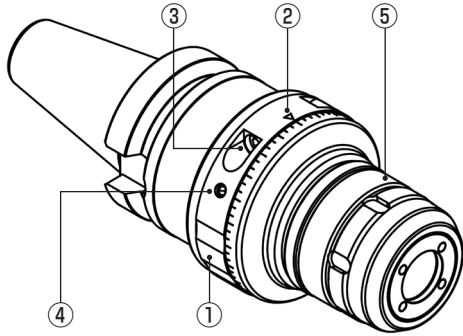


- ① **조정 링**  
조정 링은 360° 자유롭게 회전시킬 수 있습니다.
- ② **기준 표시**  
조정 링을 돌려서 조정 링의 (▽) 표시를 가장 흔들림이 큰 위치에 맞춥니다.
- ③ **조정 나사**  
조정 나사를 돌려서 흔들림을 조정할 수 있습니다.
- ④ **고정 볼트**  
조정 링에는 3군데에 고정 볼트가 있으며, 이를 조여서 조정 링을 고정할 수 있습니다.
- ⑤ **척부**  
밀링 척 타입과 뉴 베이비 척 타입이 있습니다. 용도에 맞춰 선택하십시오.  
(그림은 밀링 척 타입입니다.)

**사용 방법**


조정 작업은 공구를 부착한 홀더를 공작 기계의 주축에 부착해서 실시합니다.  
절삭 공구의 부착은 척부의 사용설명서를 참조하십시오.  
또한 공작 기계의 조작에 대해서는 기계에 부착된 매뉴얼을 참조하십시오.

**공구 생크부에서 흔들림을 확인하는 경우**


- 1) 3군데의 고정 볼트를 풀고 조정 링을 자유롭게 하십시오.

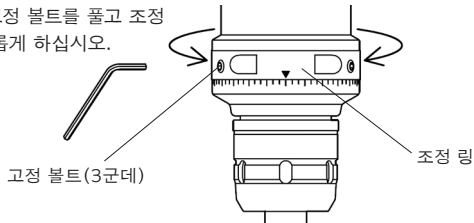

 - 2) 테스트 인디케이터의 측정부를 공구 생크에 접촉시킨후 홀더를 손으로 회전시켜서 흔들림 폭을 확인합니다.




조정 링의 기준 표시를 흔들림이 가장 큰 위치에 맞추십시오.

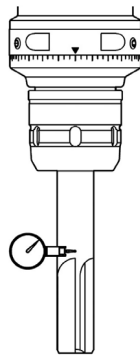


- 3) 3군데의 고정 볼트를 부속된 L 렌치로 조여서 조정 링을 고정합니다. 이때 고정 볼트를 단숨에 조이지 말고 균등하게 조금씩 조이도록 하십시오.

 - 4) 부속된 T 렌치로 조정 나사를 돌리면 흔들림이 작아지는 방향으로 조정됩니다. 테스트 인디케이터의 값이 흔들림 폭의 한가운데를 가리킬 때까지 조정 나사를 돌리십시오.



조정 나사는 좌우 어느 쪽에서든 조정할 수 있게 설계되어 있습니다.

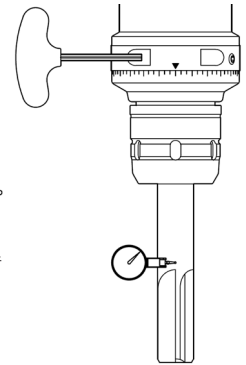

- 5) 마지막으로 다시 한 번 홀더를 손으로 돌려서 공구 생크의 흔들림을 확인하십시오.

**절삭날로 흔들림을 조정하는 경우**

날 길이가 긴 절삭 공구를 사용하는 경우 등에는 실제 절삭날로 확인하는 것을 권장합니다. 이 경우, 테스트 인디케이터로 읽을 수 있는 흔들림 방향과 전체 둘레에서의 흔들림 방향이 다른 경우가 있으므로 다음 순서대로 흔들림 방향을 보정해야 합니다. 보정 방법은 날 수나 흔들림의 크기에 따라 달라집니다.


**[2날 공구의 경우]**

2날 공구의 경우는 각도 보정이 필요 없습니다. 높은 쪽의 절삭날에 조정링의 기준 표시를 맞추고 조정 작업을 실시하십시오.

**[3날 공구의 경우]**

그림 ①~③을 절삭 공구의 절삭날이라고 가정합니다. 우선 테스트 인디케이터 등을 사용해서 각 절삭날의 높이를 측정합니다. 그리고 가장 낮은 날에서 0이 되도록 인디케이터의 눈금을 맞추십시오. 지금 ①이 가장 낮고 여기를 0에 맞췄다고 가정합니다.


- a) ②와 ③이 동일한 값이 된 경우는 기준 표시를 ②와 ③의 한가운데에 맞추십시오.
- b) 0이 2군데가 되는 경우는 가장 높은 절삭날에 기준 표시를 맞추십시오.
- c) ③보다 ②의 값이 큰 경우, ③/②=δ로 하고 아래 그래프에서 각도를 읽습니다. ②에서 각도 θ만큼 ③ 방향으로 돌린 위치에 기준 표시를 맞추십시오. ②보다 ③의 값이 큰 경우는 ②/③=δ로하고, ③에서 ②방향으로 각도θ만큼 돌립니다.

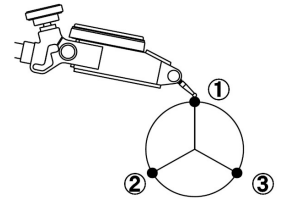

**[4날 공구의 경우]**


3날과 마찬가지로 가장 낮은 절삭날이 0이 되도록 인디케이터의 눈금을 맞추십시오. 지금 ①을 0에 맞췄다고 가정합니다.

- a) ②와 ④가 동일한 값이 된 경우는 기준 표시를 ③에 맞추십시오.
- b) 0이 2군데가 되는 경우, 예를 들어 ①과 ②의 2군데가 0인 경우는 ③과 ④의 한가운데에 기준 표시를 맞추십시오.
- c) ④보다 ②의 값이 큰 경우, ④/②=δ로 하고 아래 그래프에서 각도를 읽습니다. ③을 기준으로 하여 각도 θ만큼 ② 방향으로 돌린 위치에 기준 표시를 맞추십시오. ②보다 ④의 값이 큰 경우는 ②/④=δ로하고, ③을 기준으로 ④ 방향으로 각도θ만큼 돌립니다.

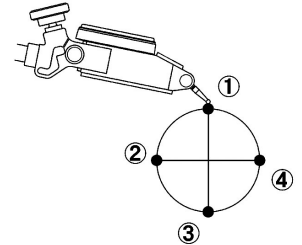


**각도 보정값 그래프**

**[3날 공구의 경우]**

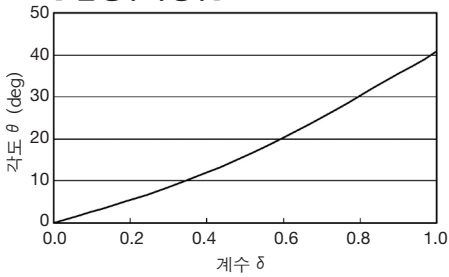

**[4날 공구의 경우]**

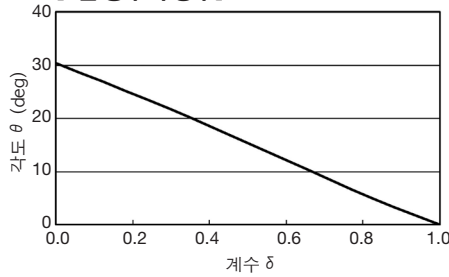

본체에는 5° 마다 눈금을 각인하였으므로 각도 맞출 시 기준으로 이용하십시오.

**주의사항**

밀링 칩 타입의 경우, 인선 급유 사용시 PSC콜렛을 사용하십시오.

**[조정 작업]**

- 조정 나사는 허용 토크 이내로 조이십시오. 또한 반드시 부속 공구를 사용하십시오.
- 절대로 L 렌치를 파이프 등으로 연장하거나, T 렌치로 조이는 곳을 L 렌치로 조이거나 하지 마십시오.
- 조정 나사의 허용 토크는 오른쪽 표를 참조하십시오.

**조정 나사 허용 토크값**

칩 타입		적합 렌치	허용 토크 (N·m)
뉴 하이 파워 밀링 칩	HMC20S-NRA	CK-T4	8
	HMC25S-NRA		
	HMC32S-NRA		
뉴 베이비 칩	NBS 8-NRA	CK-T2.5	3
	NBS13-NRA	CK-T3	6
	NBS20-NRA		